

Fehlercodeliste - ControlForce 2 Pro (CF2 Pro)

Fehler Code	Name	Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
E01	ERR_OVERLOAD	Das System wird mit maximalem Systemstrom betrieben, was dazu führt, dass die Bewegungsgeschwindigkeit um mehr als 500 ms auf weniger als 75 % sinkt	Das System enthält einen Softwareschutz gegen hohe Belastung	Entfernen Sie einige Lasten von der Tischplatte
E03	ERR_SYSTEM_ERROR	- Löschen des Flash-Sektors fehlgeschlagen - Flash-Daten schreiben fehlgeschlagen	System konnte Daten nicht löschen/auf den Flash schreiben	Ersetzen Sie die Steuerung
E04	ERR_OVERCURRENT	Das System hat festgestellt, dass die Motoren die Gesamtstromgrenze überschritten haben	System hat die Gesamtstromgrenze für alle Motoren zusammen überschritten	Entfernen Sie einige Lasten von der Tischplatte
E05	ERR_OVERCURRENT_MOTOR1	System erkennt, dass Motor 1 mit mehr als dem voreingestellten Motorstrom (6A) belastet wird	Überstrom / Kurzschluss auf Kanal 1 Motor	Entfernen Sie einige Lasten oder verteilen Sie die Last gleichmäßiger auf der Tischplatte
E06	ERR_OVERCURRENT_MOTOR2	System erkennt, dass Motor 2 mit mehr als dem voreingestellten Motorstrom (6A) belastet wird	Überstrom / Kurzschluss auf Kanal 2 Motor	Entfernen Sie einige Lasten oder verteilen Sie die Last gleichmäßiger auf der Tischplatte
E07 / Hot	ERR_OVERHEAT	Die Gesamtsystemarbeit (Joule) erreicht den voreingestellten Wärmeüberwachungsschwellenwert	Das System verfügt über einen Softwareschutz gegen Motorüberhitzung	Lassen Sie den Tisch 10 Minuten lang ruhen, damit er wieder voll einsatzfähig ist
E08	ERR_MISSING_MOTOR1	Das System kann das Vorhandensein des Motorkanals 1 nicht erkennen	Motor 1 nicht erkannt	Prüfen Sie, ob der Motorkabelstecker für M1 richtig eingesteckt wurde.
E09	ERR_MISSING_MOTOR2	Das System kann das Vorhandensein des Motorkanals 2 nicht erkennen	Motor 2 nicht erkannt	Prüfen Sie, ob der Motorkabelstecker für M2 richtig eingesteckt wurde.
E10	ERR_RESET_TRIGGERED	System durchläuft den Reset-Prozess	Reset Prozess	Drücken Sie die Taste "Ab", um den Tisch in die unterste Position zu bringen und den RESET-Vorgang abzuschließen.
E11	ERR_ACTISENSE_TRIGGERED	System erkennt hohe Rotationsbewegung durch Gyro-Sensor	Kollision erkannt	Prüfen Sie, ob der Schreibtisch auf Hindernisse entlang des Bewegungspfadess stößt oder von herabhängenden Kabeln gehalten wird

Fehler Code	Name	Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
E12	<i>ERR_OPERATIONMODE_CHANGED</i>	Wechsel zwischen Einzelplatz- und Kaskadenbetrieb	Betriebsart des Reglers auf Einzelplatz- oder Kaskadenbetrieb umgestellt	Setzen Sie den Tisch durch langes Drücken der "Ab"-Taste zurück, um den RESET-Vorgang durchzuführen
E13	<i>ERR_CASCADING_CONFIG_MISMATCH</i>	Nicht übereinstimmende Konfiguration für beide Kaskadenregler	Beide Steuerungen haben unterschiedliche Konfigurationseinstellungen	Entfernen Sie die Kaskadenverbindung
E14	<i>ERR_CONFIG_FORCE_RESET</i>	System erkennt Konfigurationsänderung	Steuerung wurde mit neuer Parameterdatei aktualisiert	Setzen Sie den Tisch durch langes Drücken der "Ab"-Taste zurück, um den RESET-Vorgang durchzuführen
E15	<i>ERR_RESET_REQUIRED</i>	Das System hat einen nicht korrigierbaren Fehler entdeckt, der einen Desk System Reset erfordert	Ein Reset ist erforderlich, um den erkannten Fehler zu korrigieren.	Setzen Sie den Tisch durch langes Drücken der "Ab"-Taste zurück, um den RESET-Vorgang durchzuführen
E16	<i>ERR_SLEEP</i>	System steckt im Ruhezustand fest	Das System konnte das Energiesparmodus-Flag nicht aktualisieren und befindet sich möglicherweise noch im Energiesparmodus	Trennen Sie die Steuerung von der Stromquelle, warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie sie wieder ein.
E18	<i>ERR_CASCADING_SYNC</i>	Zwei Tische sind nicht synchronisiert	Positionsunterschied von 5 mm oder mehr zwischen zwei Tischen	Setzen Sie beide Tische durch langes Drücken der "Ab"-Taste zurück, um den RESET-Vorgang durchzuführen
E20	<i>ERR_MOTOR_NUM_MISMATCH</i>	Falsche Anzahl von angeschlossenen Motoren	Anzahl der vom System erkannten Motoren stimmt nicht mit den Einstellungen überein	Prüfen Sie, ob beide Stecker des Motorkabels richtig eingesteckt wurden
E99	<i>HandSwitch Reading Error</i>	- Der Handschalter ist an den COM-Anschluss statt an den HS-Anschluss angeschlossen - Kabelstecker im Schalter ist lose	Der Handschalter kann keine Daten von der Steuerung lesen	Stecken Sie den Handschalter an den HS-Anschluss statt an den COM-Anschluss